


REPORTE DE DATOS TECNICOS DE
EQUIPO DE BOMBEO Y
DATOS DE PERFORACION.

FECHA DE EXTRACCION:
LUNES 06-ENERO-2025

UBICACIÓN:
POZO, COMITÉ DE AGUA POTABLE DE
LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ
TANACO.

ATTE: ING,ELEC,MEC: ADRIAN
REYNOSO BARBOZA

REPORTE FOTOGRAFICO DE EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 4"

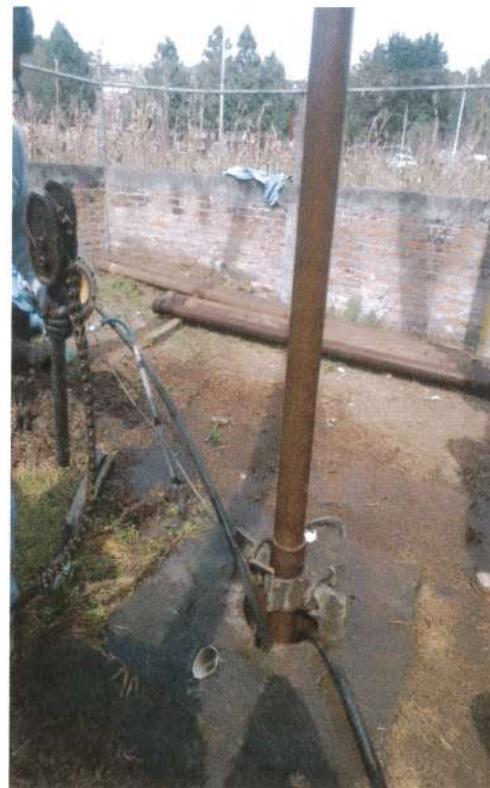

BOMBA SUMERGIBLE DE 75 HP MARCA ALTAMIRA




TUBERIA DE 4" DE COLUMNA



VIDEO GRAVACION PARA INSPECCION DE ADEME DE 12"



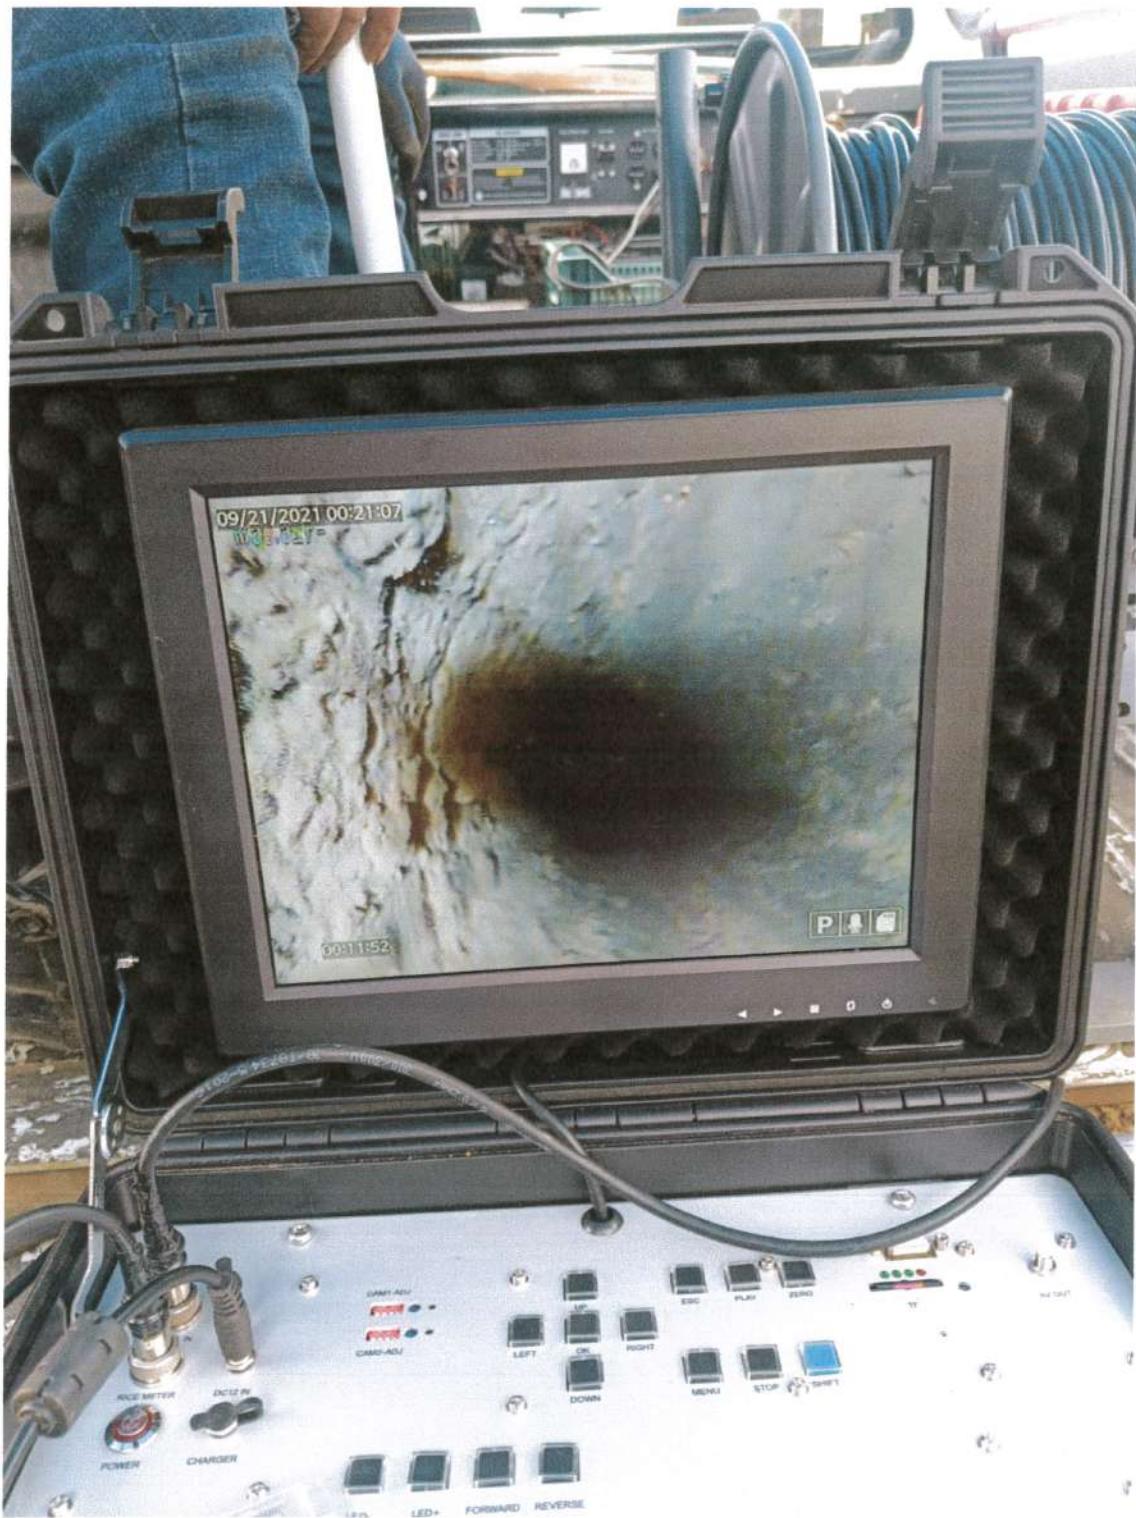


SERVICIO DE CEPILLADO DE ADEME (LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO)



ENCAMIZADO DE ADEME FALLIDO, NO
SE PUDO REALIZAR EL TRABAJO DE
ENCAMIZADO DEBIDO A UNA
DESVIACION EN EL ADEME



DESVIACION DEL ADEME A UNA PROFUNDIDAD DE 129 MTS

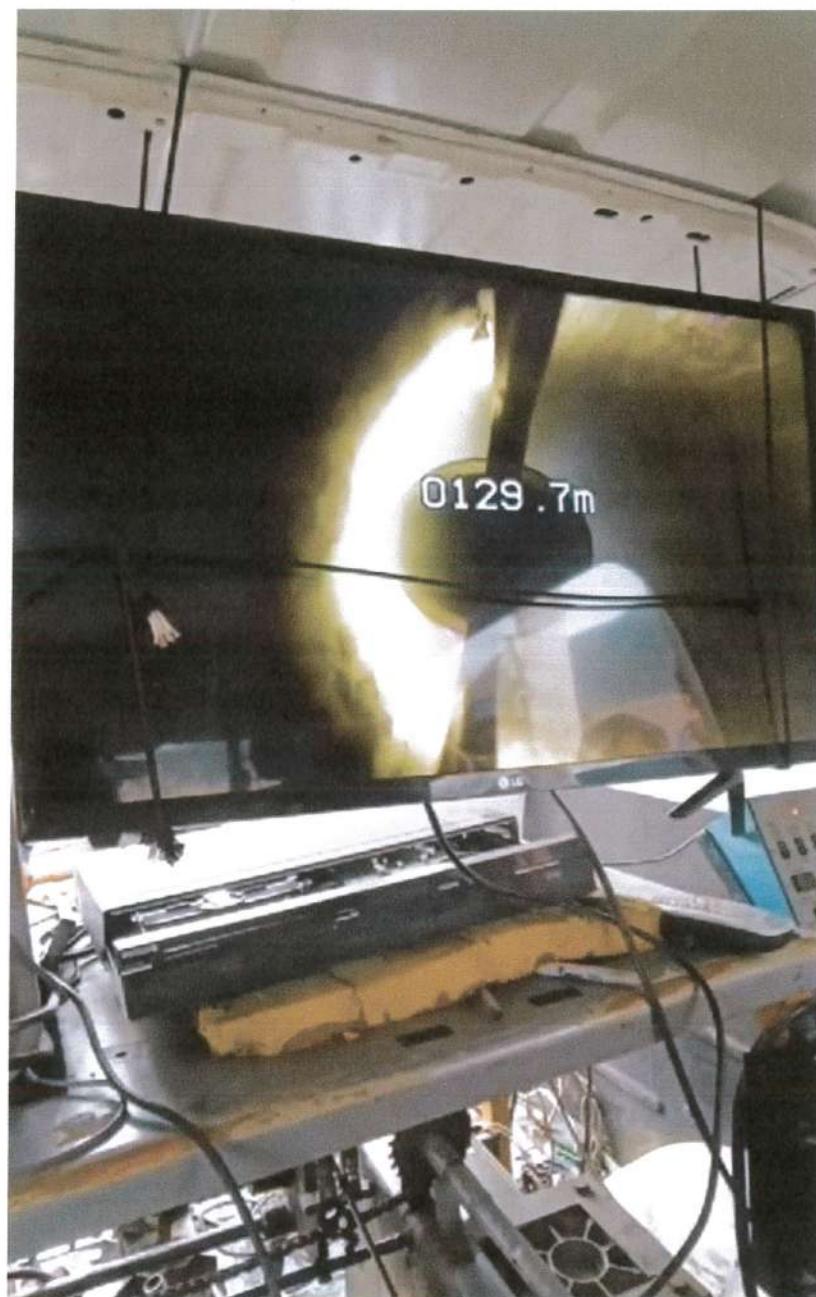

REGRESA LA CAMARA AL CENTRO DE LA PERFORACION



MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR 112.5 KVA





MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE BUJES (KIT DE REPARACION MARCA ALTAMIRA)





CAMBIO DE FLECHA DE TAZONES









SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 4"





CAMBIO DE CONTACTOR Y TAIMER PARA ARRANCADOR

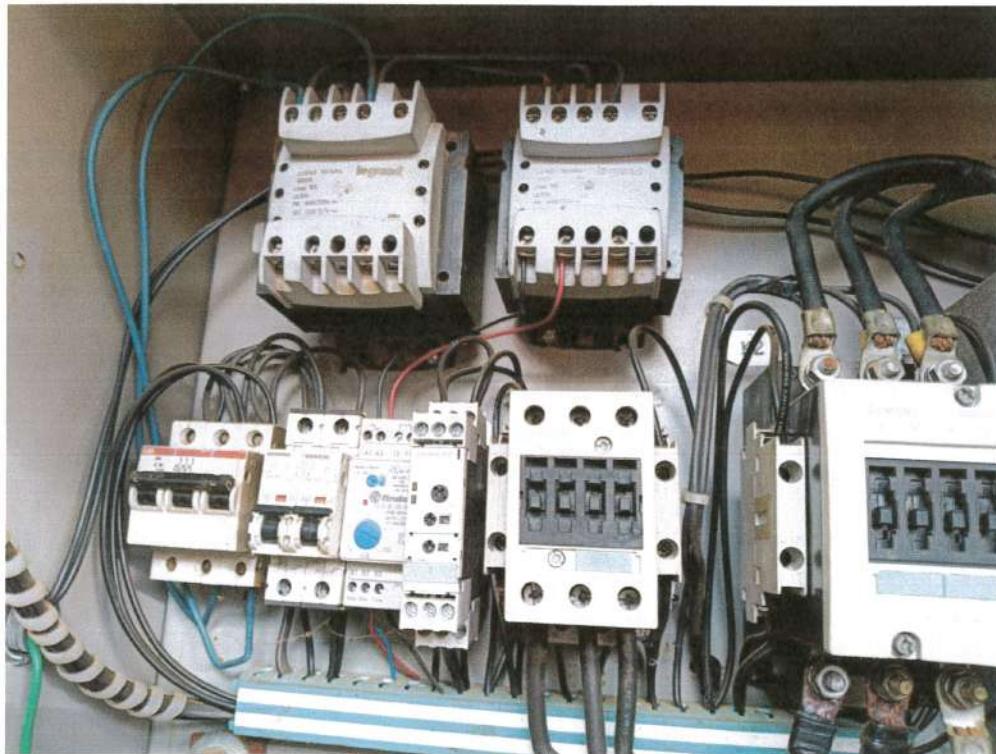

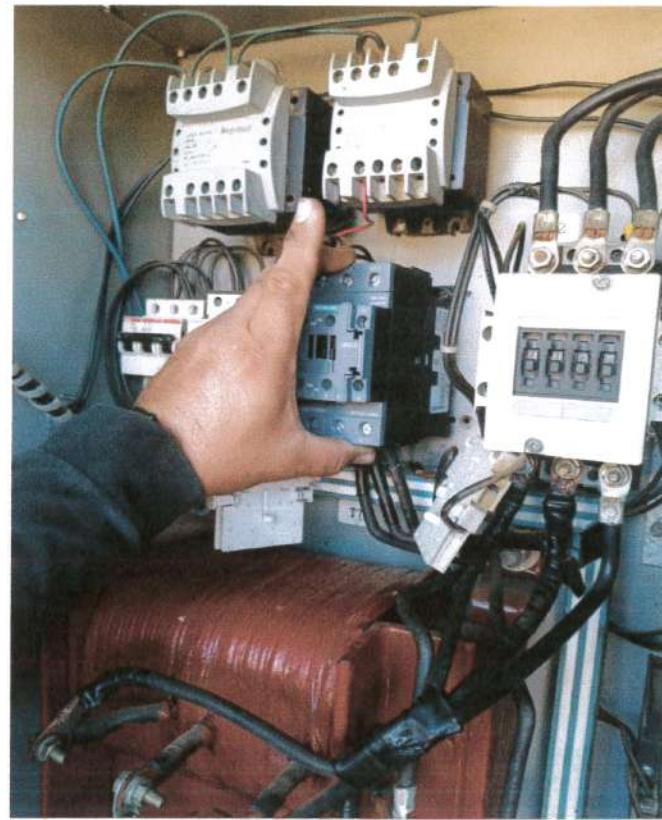

ATTE: COMITÉ DE AGUA POTABLE DE SANTA
CRUZ TANACO MICH.

>FECHA DE INSTALACION DEL EQUIPO

11/01/20205

>MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE MARCA
ALTAMIRA DE 75 HP KOR 15R600-19

>NIVEL ESTATICO ACTUAL 120 MTS

>NIVEL DINAMICO 120 MTS

>129 MTS FRACTURA DE ADEME

>PROFUNDIDAD DE COLUMNA 129 MTS INCLUYE
BOMBA Y MOTOR

> 134 MTS TERMINA ADEME DE 12"

>VOLTAJE C/CARGA F1:495 F2:498 F3:501

>AMPERAJE F1:90 F2:85 F3:82

>PROTECCION SUBMONITOR FRANKLIN

ATTE: TEC, ELC, MEC, ADRIAN REYNOSO BARBOZA